

試験方法名称 「無線設備規則第48条第1項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーの無線設備の特性試験方法」

略称 第三種レーダーの特性試験方法

「証明規則第2条第1項第28号の4に掲げる無線設備（設備規則第48条第1項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであって、施行規則第31条第2項第1号から第4号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもの（船舶安全法第2条の規定に基づく命令により船舶に備え付けなければならないものを除く。）」

一 一般事項

1 試験場所の環境

(1) 技術基準適合証明における特性試験の場合

室内の温湿度は、JIS Z 8703による常温5～35℃の範囲、常湿45～85%（相対湿度）の範囲内とする。

(2) 認証における特性試験の場合

上記に加えて温湿度試験及び振動試験を行う。詳細は各試験項目を参照。

2 電源電圧

(1) 技術基準適合証明における特性試験の場合

電源は、定格電圧を供給する。

(2) 認証における特性試験の場合

電源は、定格電圧及び交流の場合は定格電圧±10%を、直流の場合は定格の+30%及び-10%を供給する。

（設備規則第48条第1項第五号による）

3 試験周波数と試験項目

(1) 受験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全波で全試験項目について試験を行う。

(2) 受験機器の発射可能な周波数が4波以上の場合は、上中下の3波の周波数で全試験項目について試験を行う。

4 予熱時間

工事設計書に予熱時間が必要である旨が明記されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定する。その他の場合は予熱時間はとらない。

5 測定器の精度と校正等

(1) 測定値に対する測定精度は必要な試験項目において説明している。測定器は校正されたものを使用する必要がある。

(2) 測定用スペクトルアナライザはデジタルストレージ型とする。

6 本試験方法の適用対象

(1) 本試験方法はアンテナ端子（試験用端子を含む）のある設備に適用する。

(2) 本試験方法は内蔵又は付加装置により次の機能が実現できる機器に適用する。

ア 試験しようとする周波数を固定して送信する機能

イ 試験しようとする変調方式を固定して送信する機能

(注 上記機能が実現できない機器の試験方法については別途検討する。)

7 その他


(1) 受験機器の擬似負荷は、特性インピーダンスを 50Ω とする。

(2) 各試験項目の結果は、測定値とともに技術基準の許容値を表示する。

(3) 本試験方法は標準的な方法を定めたものであるが、これに代わる他の試験方法について技術的に妥当であると証明された場合は、その方法で試験してもよい。

二 振動試験

1 測定系統図



2 受験機器の状態

(1) 振動試験機で加振中は、受験機器を非動作状態（電源OFF）とする。

(2) 振動試験機で加振終了後、受験機器の動作確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3 測定操作手順

(1) 受験機器を取付治具（受験機器を通常の状態と等しくする器具）等により、振動試験機の振動板に固定する。

(2) 振動試験機により受験機器に振動を加える。ただし、受験機器に加える振動の振幅、振動数及び方向は、ア及びイの条件に従い、振動条件の設定順序は任意でよい。

ア 全振幅 3mm 、最低振動数から毎分 500 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間（振動数の掃引周期は 10 分とし、振動数を掃引して最低振動数→毎分 500 回→最低振動数の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、 15 分間で 1.5 周期の振動数の掃引を行う。）

注 最低振動数は振動試験機の設定可能な最低振動数（ただし毎分 300 回以下）とする。

イ 全振幅 1mm 、振動数毎分 500 回から 1800 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間（振動数の掃引周期は 10 分とし、振動数を掃引して毎分 500 回→毎分 1800 回→毎分 500 回の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、 15 分間で 1.5 周期の振動数の掃引を行う。）

(3) 上記(2)の振動を加えた後、規定の電源電圧（一般事項の2 電源電圧(2) 参照）を加えて受験機器を動作させる。

(4) 受験機器が支障なく動作することを確認する。

(例 表示機能が正常に動作することを確認する。)


(5) 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。

(周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差・占有周波数帯幅」の項目を参照)

4 その他の条件

本試験項目は、認証における特性試験の場合のみに行う。

三 温湿度試験

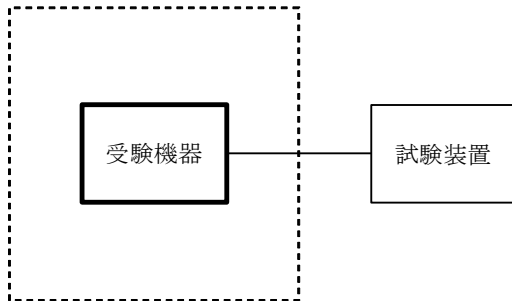

温湿度試験槽 (恒温槽)

2 受験機器の状態

- (1) 規定の温湿度状態に設定して、受験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、受験機器を非動作状態（電源OFF）とする。
- (2) 規定の放置時間経過後（湿度試験にあっては常温常湿の状態に戻した後）、受験機器の動作確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3 測定操作手順

(1) 低温試験

- ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温（0℃、-10℃、-20℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最低のもの）に設定する。
- イ この状態で1時間放置する。
- ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧（一般事項の2 電源電圧（2）参照）を加えて受験機器を動作させる。
- エ 受験機器が支障なく動作することを確認する。
（例 表示機能が正常に動作することを確認する。）
- オ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。
（周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差・占有周波数帯幅」の項目を参照）

(2) 高温試験

- ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温（40℃、50℃、60℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最高のもの）、かつ常湿に設定する。
- イ この状態で1時間放置する。
- ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧（一般事項の2 電源電圧（2）参照）を加えて受験機器を動作させる。
- エ 受験機器が支障なく動作することを確認する。
（例 表示機能が正常に動作することを確認する。）

オ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。

(周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差・占有周波数帯幅」の項目を参照)

(3) 湿度試験

ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を35℃に、相対湿度95%又は受験機器の仕様の最高湿度に設定する。

イ この状態で4時間放置する。

ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないことを確認した後、規定の電源電圧(一般事項の2 電源電圧(2)参照)を加えて受験機器を動作させる。

エ 受験機器が支障なく動作することを確認する。

(例 表示機能が正常に動作することを確認する。)

オ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。

(周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差・占有周波数帯幅」の項目を参照)

4 その他の条件

(1) 本試験項目は、認証における特性試験の場合のみに行う。

(2) 常温(5℃~35℃)、常湿(45%~85%(相対湿度))の範囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計書に記載されている場合には本試験項目は行わない。


(3) 使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。

(4) 常温、常湿の範囲を超える場合であっても、3(1)から(3)の範囲に該当しないものは温湿度試験を省略できる。

(5) 一筐体に収められていない無線装置(屋外設置部と屋内設置部に分離される等)であって、かつそれぞれの装置の温湿度性能が異なる場合(周波数の偏差の測定に必要な場合に限る。)は、それぞれの装置について個別に温湿度試験を行うものとする。

四 周波数の偏差・占有周波数帯幅

1 測定系統図



接続器具は、各種導波管(WG)変換器等である。

2 測定器の条件

スペクトルアナライザの設定は次のようにする。

中心周波数	試験周波数
掃引周波数幅	許容値の約2~3.5倍
分解能帯域幅	許容値の約3%以下で、スペクトルアナライザの設定可能レンジ
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
Y軸スケール	10dB/Div

入力レベル 以上高いこと。	搬送波レベルがスペクトルアナライザの雑音レベルより 50 dB
データ点数	400 点以上 (例 1001 点)
掃引モード	繰り返し掃引
検波モード	ポジティブピーク
表示モード	マックスホールド

3 受験機器の状態

試験周波数に設定して送信する。

4 測定操作手順

- (1) 信号のスペクトル分布が変動しなくなるまで掃引を繰り返す。
- (2) 必要な掃引の繰り返しが終了したとき、全データ点の値を配列変数に取り込む。
- (3) 全データについて、dB 値を電力次元の真数に変換する。
- (4) 全データの電力総和を求め、「全電力」として記憶する。
- (5) 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5% となる限界データ点を求める。その限界データ点の周波数を「下限周波数」として記憶する。
- (6) 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5% となる限界データ点を求める。その限界データ点の周波数を「上限周波数」として記憶する。
- (7) 占有周波数帯幅 (= 上限周波数 - 下限周波数) を計算する。

5 結果の表示

- (1) 周波数の偏差 (指定周波数帯)
 - ア 「上限周波数」及び「下限周波数」を GHz 単位で表示する。
 - イ 上記周波数が指定周波数帯幅内であることを確認し、良又は否で判定する。
- (2) 占有周波数帯幅
占有周波数帯幅の測定値を MHz 単位で表示する。


6 その他の条件

- (1) 2における許容値は、申込者が申告した値を用いてもよい。
- (2) V0N電波の測定では、P0N成分とQ0N成分について測定を行い合算する。P0N成分とQ0N成分の周波数が重複する周波数配置のものにあつては、各電波成分の占有周波数帯幅から重複する周波数の幅を減じた値が、技術基準を満たすことを確認する。


五 スプリアス発射又は不要発射の強度

1 測定系統図

- (1) 給電点にて測定する場合 (間接法)



(2) 放射にて測定する場合 (直接法)

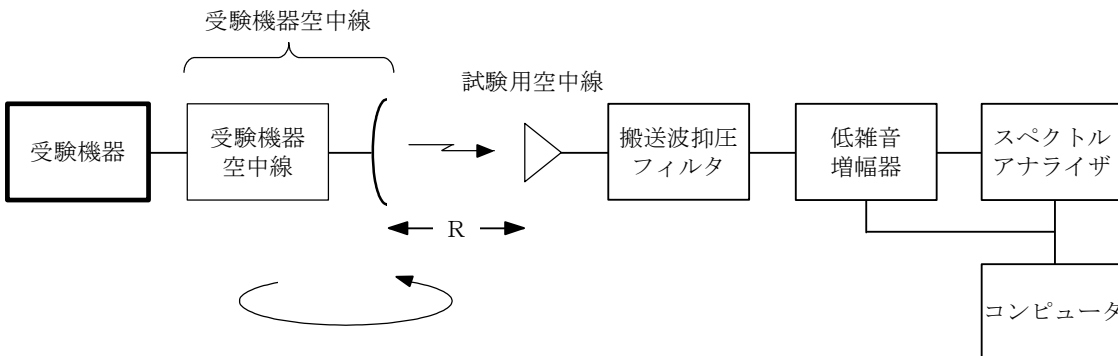

注1 コンピュータは、スペクトルアナライザのデータの演算や測定系の制御を行う場合に使用する。

注2 受験機器空中線と試験用空中線を距離 $R \geq 2 (D_1 + D_2)^2 / \lambda$ (D_1 : 受験機器空中線の開口径、 D_2 : 試験用空中線の開口径、 λ : 波長) に配し、両空中線の主ビーム軸が一致するように正対させる。

注3 搬送波抑圧フィルタ、低雑音増幅器は、必要に応じて使用する。

2 測定器の条件等

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度又はスプリアス領域における不要発射の強度

(1) スプリアス発射又は不要発射の強度探索時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

掃引周波数幅	(注4)
分解能帯域幅	1 MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
Y軸スケール	10 dB/div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
データ点数	400点以上 (例 1001点)
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

注4 不要発射の探索は、30 MHz (導波管を用いるものはカットオフ周波数の0.7倍) から26 GHzまで。なお、3 GHz帯を用いる場合は、搬送波周波数の5倍以上 (例 16 GHz) までとする。ただし帯域外領域及び必要周波数帯幅内を除く。

また、スプリアスの探索は、帯域外領域の範囲とする。

(2) スプリアス発射又は不要発射の強度測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

中心周波数 探索したスプリアス発射又は不要発射周波数

掃引周波数幅	参照帯域幅の10倍程度
分解能帯域幅	参照帯域幅
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
Y軸スケール	10 dB / Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
データ点数	400点以上（例 1001点）
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

スプリアス領域における不要発射の強度（直接法）

(3) 不要発射の強度測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

掃引周波数幅	(注5)
分解能帯域幅	参照帯域幅
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
Y軸スケール	10 dB / Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引時間	(注5)（空中線1回転以上）
データ点数	400点以上（例 1001点）
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

注5 不要発射の測定周波数範囲は、30 MHz（導波管を用いるものはカットオフ周波数の0.7倍）から26 GHzまで。なお、3 GHz帯を用いる場合は、搬送波周波数の5倍以上（例 16 GHz）までとする。ただし帯域外領域及び必要周波数帯幅内を除く。

掃引方法は、掃引周波数幅0 Hzとして、一掃引時間を空中線1回転以上の値に設定し、各周波数の掃引ごとの最大値を記録する。掃引周波数は測定周波数範囲の下限周波数から1 MHz間隔で増加させ測定周波数範囲の上限周波数まで行う。

3 受験機器の状態

- (1) 試験周波数に設定して、送信する。
- (2) 帯域外領域のスプリアス測定時には、無変調とする。

4 測定操作手順

スプリアス領域における不要発射の強度（間接法）

- (1) 基本周波数の尖頭電力の等価等方輻射電力を求める。

基本周波数の尖頭電力（等価等方輻射電力 dBm）を、下の式により求める。

$$\text{基本周波数の尖頭電力} = P_F + G_T - L_F$$

記号 P_F : 空中線電力の偏差の項目での測定値（単位 dBm）

G_T : 受験機器の空中線絶対利得（単位 dBi）

L_F : 受験機器の給電線の損失（単位 dB）

なお、ここでそれぞれの値は基本周波数におけるものである。

- (2) 測定系を1 (1) として測定する。

(3) スペクトルアナライザの設定を2(1)として、掃引し不要発射を探索する。

不要発射の電力(等価等方輻射電力 d B m)を、下の式により求める。

$$\text{不要発射電力} = P_S + G_T - L_F$$

記号 P_S : スペクトルアナライザの測定値(単位 d B m)

G_T : 受験機器の空中線絶対利得(単位 d B i)

L_F : 受験機器の給電線の損失(単位 d B)

なお、ここでそれぞれの値は不要発射の周波数におけるものである。また、受験機器の空中線絶対利得、給電線の損失は別に測定等で求められた値とし、工事設計書に記載された値を用いる。

求めた不要発射の振幅値が許容値を満足する場合は測定値とする。許容値を超えた場合は許容値を超えた周波数において、2(2)の分解能帯域幅を以下の計算により求めた参照帯域幅より広い値で直近の値に設定して測定する。なお、計算により求めた参照帯域幅が1 MHzを超える場合は、1 MHzとする。

変調区分	参照帯域幅(MHz)
非符号化パルス変調(固定周波数)	$1/\text{パルス幅 } \tau (\mu s)$
位相変調符号化パルスレーダー(固定周波数)	$1/\text{位相変調チップ長 } (\mu s)$
周波数変調及びチャープレーダー	$\sqrt{\text{周波数偏差(MHz)}/\text{パルス幅 } \tau (\mu s)}$

この式で用いる周波数偏差とは、送信パルス期間内の全周波数変化幅をいう。

スプリアス領域における不要発射の強度(直接法)

(4) (3)において測定値が許容値を超えた場合は、測定系統図を1(2)、測定器の条件等を2(3)とし、受験空中線を回転させて基本周波数の電力と不要発射の電力の比を測定する。

なお、基本周波数の尖頭電力を求める場合は、測定系統図1(2)においてスペクトルアナライザの分解能帯域幅を占有周波数帯幅より広くするか、スペクトルアナライザの代わりに尖頭電力計を用いる。

基本周波数の電力及び不要発射の電力(それぞれ試験用空中線部における値) d B mを、下の式により求める。

$$\text{基本周波数電力又は不要発射電力} = P_R + G_R - L_F$$

記号 P_R : スペクトルアナライザ又は尖頭電力計の測定値(単位 d B m)

G_R : 試験用の空中線絶対利得(単位 d B i)

L_F : 試験系の給電線の損失(単位 d B)

搬送波抑圧フィルタ、低雑音増幅器を用いた場合は含めて補正する。

なお、ここでそれぞれの値は基本周波数又は不要発射の周波数におけるものである。

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度

(5) スプリアスの測定は、測定系統図1(1)にて、受験機器の状態を3(2)とし、スプリアスの探索を行う。スペクトルアナライザの設定は2(1)とし、探索したスプリアスの振幅の内最大値(許容値に対する余裕が最も少ない値)のスプリアス周波数及び振幅を求める。求めたスプリアスの振幅値が許容値を満足する場合は測定値とする。許容値を超えた場合は許容値を超えた周波数において、スペクトルアナライザの設定を2(2)として測定する。なお参照帯域幅は、4(3)の変調区分毎に計算で求めた値と

する。

5 結果の表示


- (1) 減衰比で表示する場合は、スプリアス発射及び不要発射電力の最大の1波を、基本周波数の尖頭電力に対するスプリアス発射又は不要発射振幅の比を用いて、dB単位で周波数とともに表示する。
- (2) 電力で表示する場合は、不要発射電力の値として、基本周波数の尖頭電力の等価等方輻射電力の値に、基本周波数の尖頭電力に対する不要発射振幅の比を乗じて、 μW 単位で周波数と共に表示する。

6 その他の条件

- (1) スプリアス発射の強度は受験機器を無変調の連続波とした状態で、基本周波数の平均電力からの減衰量で規定されているが、無変調の連続波にすることが困難な場合は通常の変調状態にして測定する。
- (2) スプリアス発射の強度の測定において、通常の変調状態においてはパルス内の平均電力の比を求めることが困難な場合もあるので、尖頭電力の比として測定することとする。
- (3) 不要発射の探索において、導波管を用いるものはカットオフ周波数の0.7倍から測定することとしている。しかしながら、カットオフ周波数の0.7倍を超える周波数であっても導波管が十分に長く技術基準の許容値を満足するカットオフ減衰量が得られることが証明されれば、その周波数範囲の測定を省略することができる。
- (4) 不要発射の探索等におけるスペクトルアナライザの掃引周波数幅は、分解能帯域幅×データ点数以下に設定して分割掃引すること。
- (5) パルスレーダー信号を測定する場合の掃引時間の設定は、パルス繰り返し周波数(PRF)の逆数とデータ点数の積以上とすること。
- (6) 不要発射の探索は周波数帯を幅広く行うことにしているが、実際の測定では受験機器の構成等による周波数特性により、不要発射が技術基準を十分に満足することが明かな特定の周波数帯がある場合は、必要に応じその周波数帯の測定を省略しても差支えない。
- (7) スプリアス発射又は不要発射の強度の測定においては、平成11年郵政省告示第246号「無線機器の型式検定に係る試験の方法等」18(2)及び(3)に定められる試験方法を用いてもよい。

六 空中線電力の偏差

1 測定系統図



接続器具は、各種導波管(WG)変換器等である。

2 測定器の条件等

- (1) 電力計は電力の尖頭値を測定できるものであること。
- (2) 減衰器の減衰量は、電力計に最適動作入力を与えるものとする。

3 受験機器の状態

試験周波数に設定する。

4 測定操作手順

- (1) 電力計の零調を行う。
- (2) 送信する。
- (3) パルスの尖頭電力を測定する。
- (4) パルス幅、パルス繰り返し周期の切替が可能な機器の場合は、各パルス幅、パルス繰り返し周期について同様の測定を行う。

5 結果の表示

結果は、空中線電力の絶対値をW単位で、定格（工事設計書に記載される）空中線電力に対する偏差を%単位で（+）又は（-）の符号をつけて表示する。